

Техническое задание: /Technical Specification:

Ремонт и обслуживание кухонного оборудования столовой УГХК. /

Общие требования. / Overall requirement

- Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг, а также за соблюдение сроков, указанных в договоре / The Contractor is responsible for the quality of the services provided, as well as for adhering to the deadlines
- Исполнитель должен иметь лицензию на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кухонного оборудования / The contractor must be licensed to provide maintenance and repair services for kitchen equipment.
- Исполнитель должен иметь опыт работы в области технического обслуживания и ремонта аналогичного кухонного оборудования не менее 3 лет / The contractor must have at least 3 years of experience in the maintenance and repair of
- Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда при выполнении работ. / Compliance with occupational health and safety requirements during the performance of work.
- Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и с учетом требований настоящих требований. /
- Исполнитель обязан проводить плановое техническое обслуживание оборудования в сроки, указанные в договоре. / The contractor is obligated to perform scheduled maintenance on the equipment within the timeframes specified in the
- Визуальный осмотр и проверку работоспособности всех узлов и агрегатов оборудования. / Visual inspection and operational testing of all equipment components and assemblies.
- Очистку оборудования от загрязнений. / Cleaning the equipment of contaminants.
- Замену расходных материалов осуществляется за счёт исполнителя / Replacement of consumables is carried out at the contractor's expense
- Ремонт оборудования должен производиться в соответствии с требованиями технической документации производителя и с использованием оригинальных запасных частей или их сертифицированных аналогов. /
- При выявлении неисправности исполнитель обязан согласовать с заказчиком перечень необходимых ремонтных работ и стоимость запасных частей до начала ремонта. /
- После завершения ремонта исполнитель обязан предоставить заказчику акт выполненных работ с указанием перечня выполненных работ, использованных запасных частей и гарантийного срока на выполненные работы /

№	Наименование оборудования / Name of equipments	Еди.изм/ Unit	кол-во / q-ty	Описание неисправности кухонного оборудування / Malfunction description of kitchen equipments
1	Техническое обслуживание «Плита электрическая с духовкой ЭП- 4ЖШ» / Technical maintenance of "Electric stove with oven (1050*897*860mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1.Трещины и слабый нагрев рабочей поверхности электрических конфорок КЭТ-0,12 в количестве 4 (четырёх) штук 2. Прогорание контактов четырех позиционных электрических переключателей в количестве 6 (шести) штук. 3. Естественный износ контактной группы терморегулятора жарочного шкафа в количестве 1(один) шт 4. Выгорание лампочек сигнальной арматуры в количестве 6 (шести) штук 5. Сломаны петли и контр петли крепления дверки жарочного шкафа, в количестве 2 (два) комплекта Предполагаемый дефект: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих и деталей на новые. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту. / Malfunction Description: 1. Cracks and weak heating of the working surface of electric hotplates KET-0.12 in the quantity of 4 (four) pieces. 2. Burning of contacts in four-position electrical switches in the quantity of 6 (six) pieces. 3. Natural wear of the contact group of the oven thermostat in the quantity of 1 (one) piece. 4. Burning out of signal indicator lights in the quantity of 6 (six) pieces. 5. Broken hinges and counter-hinges for attaching the oven door, in the quantity of 2 (two) sets. Suspected Defect: It is necessary to replace the above-mentioned components and parts with new ones. It is necessary to perform technical maintenance (TM) according to the regulations.
	Сложный ремонт « Плита электрическая с духовкой ЭП-4ЖШ » / Complex repair of "Electric stove with oven (1050*897*860mm)"	шт./pcs	1	
2	Сложный ремонт « Плита электрическая без духовкой ЭП-4ЖШ » / Complex repair of "Electric stove with oven (1050*897*860mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Трещины и слабый нагрев рабочей поверхности электрических конфорок КЭТ-0,12 в кол-ве 4 (четырёх) штук 2. Прогорание контактов четырех позиционных электрических переключателей в количестве 6 (шести) штук. 3. Естественный износ контактной группы терморегулятора жарочного шкафа в количестве 1(один) шт 4. Выгорание лампочек сигнальной арматуры в количестве 6(шести) штук Предполагаемый дефект: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих и деталей на новые. Malfunction Description: 1. Cracks and weak heating on the working surface of electric hotplates KET-0.12, 4 (four) pieces. 2. Burned contacts in four-position electrical switches, 6 (six) pieces. 3. Natural wear of the contact group of the oven thermostat, 1 (one) piece. 4. Burned out signal indicator lights, 6 (six) pieces. Suspected Defect: Replacement of the above-mentioned components and parts with new ones is required.

3	Техническое обслуживание « Котёл пищеварочный КПЭМ 160/9Т » /Technical maintenance of "Cooking kettle"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Сломан сливной вентиль в количестве 1(один)шт 2. Отсутствуют ТЭНы бойлера в количестве 2 (двух) штук 3.Отсутствуют прокладки ТЭНов бойлера в количестве 2 (двух) штук 4. Вышли из строя (протекают) металлические гофра шланги бойлера в количестве 2(двух) штук 5. Не работает контроллер БУПК (управление котлом) в количестве 1(шт) Предполагаемый дефект: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих и деталей на новые. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту. / Malfunction Description: 1. Broken drain valve, 1 (one) piece. 2. Missing boiler heating elements (TEHs), 2 (two) pieces. 3. Missing boiler heating element gaskets, 2 (two) pieces. 4. Failed (leaking) metallic corrugated hoses of the boiler, 2 (two) pieces. 5. Non-functional controller (BUPK - boiler control unit), 1 (one) piece. Suspected Defect: It is necessary to replace the above-mentioned components and parts with new ones. It is necessary to perform technical maintenance (TM) according to the regulations.
	Сложный ремонт « Котёл пищеварочный КПЭМ 160/9Т » / Complex repair of " Cooking kettle "	шт./pcs	1	
4	Техническое обслуживание «Бойлерный программируемый пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПП » / Technical maintenance of " Boiler programming convection steame (кол-во гостроемкостей: 10	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Не работает мотор-редуктор паросброса. Естественный износ механической части мотор-редуктора в количестве 1(один)шт 2. Не работают твердотельные реле в количестве 2(двух) штук. Отвечают за включение ТЭНов бойлера и рабочей камеры. 3. Выгорел ТЭН бойлера в количестве 1(один) штука. 4. Не работают лампы подсветки рабочей камеры в количестве 2(две) штуки 5. Высохли прокладки ламп подсветки рабочей камеры в количестве 2 (двух) штук. 6. В результате естественного износа высох и порвался уплотнитель двери рабочей камеры в количестве 1(один) шт. 7. Не работают воздушные куллеры охлаждения энерго- отсека и электронного контроллера, в количестве 2(двух) штук 8. Сломано диширующее устройство в количестве 1(один)шт Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих, вышедших из строя, на новые. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. Steam exhaust motor-reducer is not working. Natural wear of the mechanical part of the motor-reducer, 1 (one) piece. 2. Solid-state relays are not working, 2 (two) pieces. These control the activation of the boiler heating elements and the working chamber. 3. The boiler heating element (TEN) has burned out, 1 (one) piece. 4. The working chamber lighting lamps are not working, 2 (two) pieces. 5. The working chamber lighting lamp gaskets are dried out, 2 (two) pieces. 6. As a result of natural wear, the door seal of the working chamber has dried out and torn, 1 (one) piece. 7. Air coolers for cooling the power compartment and the electronic controller are not working, 2 (two) pieces. 8. The de-scaling device is broken, 1 (one) piece. Commission's Conclusion: It is necessary to replace the above-mentioned failed components with new ones. It is necessary to perform technical maintenance according to the manufacturer's requirements, as stated in the product's technical manual.
	Сложный ремонт «Бойлерный программируемый пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПП» / Complex repair of "Boiler programming convection steame (кол-во гостроемкостей: 10 шт.) "	шт./pcs	1	
	Техническое обслуживание «Бойлерный программируемый пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПП» / Technical maintenance of " Boiler programming convection steame (кол-во гостроемкостей: 10 шт.)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Выгорел ТЭН бойлера в количестве 1(один) штука. 2. Не работают лампы подсветки рабочей камеры в количестве 2(две) штуки 3. Высохли прокладки ламп подсветки рабочей камеры в количестве 2 (двух) штук.

5	Сложный ремонт « Бойлерный программируемый пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПП » / Complex repair of Technical maintenance of " Boiler programming convection steame (кол-во гостроемкостей: 10 шт.)	шт./pcs	1	4. В результате естественного износа высох и порвался уплотнитель двери рабочей камеры в количестве 1(один) шт. 5. Не работают воздушные куллеры охлаждения энергоотсека и электронного контроллера, в количестве 2(двух) штук 6. Сломано диширующее устройство в количестве 1(один)шт Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих, вышедших из строя, на новые. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. Burned-out boiler heating element (TEN), 1 (one) piece. 2. Non-functioning working chamber lighting lamps, 2 (two) pieces. 3. Dried-out gaskets for the working chamber lighting lamps, 2 (two) pieces. 4. Dried and torn working chamber door seal due to natural wear, 1 (one) piece. 5. Non-functioning air coolers for cooling the power compartment and electronic controller, 2 (two) pieces. 6. Broken de-scaling device, 1 (one) piece. Commission's Conclusion: Replacement of the above-mentioned failed components with new ones is required. Technical maintenance should be performed according to the manufacturer's requirements, as stated in the product's passport/technical manual.
6	Техническое обслуживание «Машина посудомоечная купольного типа МПТ-2000» / Technical maintenance of " Dometype dishwasher" Сложный ремонт «Машина посудомоечная купольного типа МПТ-2000» / Complex repair of " Dometype dishwasher"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Нарушения работы электрической схемы (посторонние вмешательства) Заключение Комиссии: Восстановление электрической.Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту. / Malfunction Description: 1. Electrical circuit malfunctions (evidence of tampering). Commission's Conclusion: Electrical restoration required. Technical maintenance (TM) should be performed according to the regulations.
7	Техническое обслуживание «Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП-6П» / Technical maintenance of " Electric Range with 6 burners (1480*860*860mm)" Сложный ремонт «Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП-6П» / Complex repair of " Electric Range with 6 burners (1480*860*860mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Слабый нагрев рабочей поверхности электрических конфорок КЭТ-0,12 в количестве 6(шесть) штук. 2. Прогорание контактов четырех позиционных электрических переключателей в количестве 6(шесть) штук 3. Выгорание лампочек сигнальной арматуры в количестве 6(шесть) штук Заклучение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. Weak heating of the working surface of electric hotplates KET-0.12, 6 (six) pieces. 2. Burned contacts in four-position electrical switches, 6 (six) pieces. 3. Burned out signal indicator lights, 6 (six) pieces. Commission's Conclusion: Replacement of the above-mentioned components is required. Technical maintenance should be performed according to the manufacturer's requirements, as stated in the product's technical manual.
8	Сложный ремонт « Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП-6П» / Complex repair of " Electric Range with 6 burners (1480*860*860mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Слабый нагрев рабочей поверхности электрических конфорок КЭТ-0,12 в количестве 6(шесть) штук. 2. Прогорание контактов четырех позиционных электрических переключателей в количестве 6(шесть) штук 3. Выгорание лампочек сигнальной арматуры в количестве 6(шесть) штук Заклучение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих. Malfunction Description: 1. Weak heating of the working surface of electric hotplates KET-0.12, 6 (six) pieces. 2. Burned contacts in four-position electrical switches, 6 (six) pieces. 3. Burned out signal indicator lights, 6 (six) pieces. Commission's Conclusion: The above-mentioned components need to be replaced.
	Техническое обслуживание « Плита электрическая с духовкой ЭП- 4ЖШ » / Technical maintenance of "ELECTRIC, FOUR-BURNER STOVE EP-4P"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Слабый нагрев рабочей поверхности электрический конфорок КЭТ-0,12 в количестве 4 (четырёх) штук. 2. Прогорание контактов четырех позиционных электрических переключателей в количестве 4(четырёх) штук

9	Сложный ремонт « Плита электрическая с духовкой ЭП-4ЖШ » / Complex repair of "ELECTRIC, FOUR-BURNER STOVE EP-4P"	шт./pcs	1	3. Выгорание контактов контактной электрической переключателя в количестве 4(четыре) штук Закключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. Weak heating of the working surface of electric hotplates KET-0.12, 4 (four) pieces. 2. Burned contacts in four-position electrical switches, 4 (four) pieces. 3. Burned out signal indicator lights, 4 (four) pieces. Commission's Conclusion: The above-mentioned components need to be replaced. Technical maintenance is required according to the manufacturer's specifications, as stated in the product's manual.
10	Техническое обслуживание « Котел пищеварочный КПЭМ-250/9Т » / Technical maintenance of " Cooking boiler (1200*900*850mm) "	шт./pcs	1	Описание неисправности: Находится в рабочем состоянии Закключение Комиссии: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту. / Malfunction Description: Currently in working order. Commission's Conclusion: Technical maintenance (TM) should be performed according to the regulations.
11	Техническое обслуживание « Пароконвектомат Abat ПКА 20-1 / 1ПМ2 » / Technical maintenance of " Steam convector Abat PKA 20-1 / 1PM2 "	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Частотный регулятор находится в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит. 2. Уплотнитель двери выработан(изношен). Ремонту не подлежит 3. Твердотельные реле находятся в нерабочем состоянии(пробиты)в количестве 2(двух) штук. Ремонту не подлежат. Закключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышедших из строя комплектующих и деталей на новые. С аналогичными тех.характеристиками. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие. / Malfunction Description: 1. Frequency regulator is faulty. Not repairable. 2. Door seal is worn out. Not repairable. 3. Solid-state relays are non-operational (blown), 2 (two) pieces. Not repairable. Commission's Conclusion: The failed components and parts must be replaced with new ones, having similar technical characteristics. Technical maintenance should be performed according to the manufacturer's requirements, as specified in the product's manual.
12	Сложный ремонт « Машина посудомоечная туннельная МПТ 2000» / Complex repair of " Dishwashing machine (2140*2000*700мм)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: Нарушения работы электрической схемы (посторонние вмешательства) Закключение Комиссии: Восстановление электрической. регламенту. / Malfunction Description: Electrical circuit malfunctions (evidence of tampering). Commission's Conclusion: Electrical restoration required.
13	Техническое обслуживание «Бойлерный программируемый пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПП» /Technical maintenance of " Boiler programming convection steame (кол-во гостроемкостей: 10 шт.)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Не работает мотор-редуктор паросброса. Естественный износ механической части мотор-редуктора в количестве 1(один)шт. 2. Не работают твердотельные реле в количестве 2(двух) штук. Отвечают за включение ТЭНов бойлера и рабочей камеры. 3. Выгорел ТЭН бойлера в количестве 1(один) штука. 4. Не работают лампы подсветки рабочей камеры в количестве 2(две) штуки 5. Высохли прокладки ламп подсветки рабочей камеры в количестве 2 (двух) штук. 6. В результате естественного износа высох и порвался уплотнитель двери рабочей камеры в количестве 1(один) шт. 7. Не работают воздушные куллеры охлаждения энергоотсека и электронного контроллера, в количестве 2(двух) штук Закключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требования производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. Steam exhaust motor-reducer is not working. Natural wear of the mechanical part of the motor-reducer, 1 (one) piece. 2. Solid-state relays are not working, 2 (two) pieces. These control the activation of the boiler heating elements and the working chamber. 3. The boiler heating element (TEN) has burned out, 1 (one) piece. 4. The working chamber lighting lamps are not working, 2 (two) pieces. 5. The working chamber lighting lamp gaskets are dried out, 2 (two) pieces. 6. As a result of natural wear, the door seal of the working chamber has dried out and torn, 1 (one) piece. 7. Air coolers for cooling the power compartment and the electronic controller are not working, 2 (two) pieces. Commission's Conclusion: Replacement of the above-mentioned components is required. Technical maintenance is required according to the manufacturer's specifications, as stated in the product's manual.
	Сложный ремонт «Бойлерный программируемый пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПП» / Complex repair of " Boiler programming convection steame (кол-во гостроемкостей: 10 шт.)"	шт./pcs	1	

14	Техническое обслуживание «Сковорода электрическая» / Technical maintenance of «Electric frying pan Abat ЭСК-90-0,47-70»	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Слабый нагрев рабочей поверхности чаши электрической сковороды по причине выгорания ТЭНов в количестве 3(трех) штук 2. Естественный износ контактной группы терморегулятора в количестве 1(один) шт 3. Выгорание лампочек сигнальной арматуры в количеств 1(один) штука Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. Weak heating of the working surface of the electric frying pan due to burned-out heating elements (TEHs), 3 (three) pieces. 2. Natural wear of the thermostat contact group, 1 (one) piece. 3. Burned out signal indicator light, 1 (one) piece. Commission's Conclusion: The above-mentioned components need to be replaced. Technical maintenance is required according to the manufacturer's specifications, as stated in the product's manual.
	Сложный ремонт «Сковорода электрическая» / Complex repair of «Electric frying pan Abat ЭСК-90-0,47-70»	шт./pcs	1	
15	Техническое обслуживание «Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП-6П» / Technical maintenance of "Electric Range with 6 burners (1480*860*860mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Слабый нагрев рабочей поверхности электрических конфорок КЭТ-0,12 в количестве 6(шести) штук. 2. Прогорание контактов четырех позиционных электрических переключателей в количестве 8(восьми) штук 3. Естественный износ контактной группы терморегулятора жарочного шкафа в количестве 1(один) шт 4. Выгорание лампочек сигнальной арматуры в количестве 8(восемь)штук Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих. Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. Weak heating of the working surface of electric hotplates KET-0.12, 6 (six) pieces. 2. Burned contacts in four-position electrical switches, 8 (eight) pieces. 3. Natural wear of the oven thermostat contact group, 1 (one) piece. 4. Burned out signal indicator lights, 8 (eight) pieces. Commission's Conclusion: The above-mentioned components need to be replaced. Technical maintenance is required according to the manufacturer's specifications, as stated in the product's manual.
	Сложный ремонт «Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП- 6П»/ Complex repair of «Electric Range with 6 burners (1480*860*860mm)»	шт./pcs	1	
16	Техническое обслуживание «Мясорубка МИМ-350» / Technical maintenance of «Mincing machine»	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Отсутствует кнопка «РЕВЕРС» в количестве 1(одной) штуки 2. Не фиксируется кнопка аварийного останова по причине естественного износа, в количестве 1(одной) штуки. 3. Самопроизвольное несрабатывание электро-магнитного пускателя Предполагаемый дефект: Необходимо произвести замену и установку вышеуказанных комплектующих и деталей. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту. / Malfunction Description: 1. Missing "REVERSE" button, 1 (one) piece. 2. Emergency stop button does not lock due to natural wear, 1 (one) piece. 3. Spontaneous failure of the electromagnetic starter. Suspected Defect: It is necessary to replace and install the above-mentioned components and parts. Technical maintenance (TM) is required according to the regulations.
	Сложный ремонт «Мясорубка МИМ-350» / Complex repair of «Mincing machine»	шт./pcs	1	
	Техническое обслуживание «Шкаф жарочно-пекарный электрический Шжэ/3» /Technical maintenance of «Frying cabinet Grill master (1850*1650*1250mm)»	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Естественный износ(прогорание) высокотемпературного уплотнителя пекарных камер, в количестве 15метров 2. Необходимо установить контакторы в количестве 6(шесть) штук для развязки и снятия нагрузки с лампочек и терморегуляторов 3. Выгорание лампочек сигнальной арматуры в количестве 6(шесть) штук

17	Сложный ремонт «Шкаф жарочно-пекарный электрический ШЖэ/3»/ Complex repair «Frying cabinet Grill master (1850*1650*1250mm)»	шт./pcs	1	3. Выгорели лампы подсветки рабочих камер в количестве (шесть) штуки 4. Вышли из строя терморегуляторы рабочих камер в количестве 6(шесть) штук Закключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих и деталей на новые. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту. / Malfunction Description: 1. Natural wear (burnout) of the high-temperature sealant of the baking chambers, 15 meters. 2. Installation of contactors is necessary, 6 (six) pieces, to isolate and relieve the load from the lights and thermostats. 3. Lighting lamps in the working chambers are burned out, 6 (six) pieces. 4. The thermostats of the working chambers have failed, 6 (six) pieces. Commission's Conclusion: It is necessary to replace the above-mentioned components and parts with new ones. Technical maintenance (TM) should be performed according to the regulations.
18	Техническое обслуживание «Сковорода электрическая» / Technical maintenance of «Electric frying pan Abat ЭСК-90-0,47-70»	шт./pcs	5	Описание неисправности: 1. Находятся в рабочем состоянии Закключение Комиссии: Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: 1. In working condition. Commission's Conclusion: Technical maintenance must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions in the product manual.
19	Сложный ремонт Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-О / Complex repair Санору (1250*1100*450mm)	шт./pcs	6	Описание неисправности: Не исправный вытяжной двигатель. Закключение Комиссии: Необходимо произвести замену вышеуказанных комплектующих и деталей на новые. / Malfunction Description: Defective exhaust motor. Commission's Conclusion: It is necessary to replace the above-mentioned components and parts with new ones.
20	Техническое обслуживание «Шкаф жарочно-пекарный электрический ШЖэ/3» /Technical maintenance of «Frying cabinet Grill master (1850*1650*1250mm)»	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Естественный износ (прогорание) высокотемпературного уплотнителя пекарных камер, в количестве 15метров 2. Необходимо установить контакторы в количестве 6(шесть) штук для развязки и снятия нагрузки с лампочек и терморегуляторов 3. Выгорели лампы подсветки рабочих камер в количестве 6(шесть) штуки 4. Вышли из строя терморегуляторы рабочих камер в количестве 6(шесть) штук Закключение Комиссии: Необходимо произвести замену выше указанных комплектующих и деталей на новые Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту. / Malfunction Description:
	Сложный ремонт «Шкаф жарочно-пекарный электрический ШЖэ/3»/ Complex repair «Frying cabinet Grill master (1850*1650*1250mm)	шт./pcs	1	1. Natural wear (burnout) of the high-temperature sealant of the baking chambers, 15 meters. 2. It is necessary to install contactors, 6 (six) pieces, to isolate and relieve the load from the lights and thermostats. 3. Lighting lamps in the working chambers are burned out, 6 (six) pieces. 4. Thermostats of the working chambers have failed, 6 (six) pieces. Commission's Conclusion: It is necessary to replace the above-mentioned components and parts with new ones. Technical maintenance (TM) should be performed according to the regulations.
21	Техническое обслуживание Пароконвектомат ПКА / Technical maintenance of "Boiler programmable steam convector Abat PKA (800*840*900mm)"	шт./pcs	2	Описание неисправности: Находятся в рабочем состоянии Закключение Комиссии: Необходимо произвести техническое обслуживание согласно требованиям производителя, указанного в паспорте на изделие / Malfunction Description: In working condition. Commission's Conclusion: Technical maintenance must be performed according to the manufacturer's instructions in the product manual.
22	Техническое обслуживание «Шкаф холодильный "Polair" CB114- S» / Technical maintenance of " Refrigerator "Polair" (1950*850*1400мм)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объема рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. Failure to maintain the set temperature. Suspected Defect: It is necessary to perform technical maintenance (TM) of the compressor compartment according to the regulations. It is necessary to configure the refrigeration controller.
23	Техническое обслуживание «Шкаф холодильный среднетемпературный ШЧс-0,5» / Technical maintenance of " Cooling box"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Плохое охлаждение объема рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Закключение Комиссии: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: 1. Poor cooling of the working chamber volume. Failure to maintain the set temperature. Commission's Conclusion: It is necessary to perform technical maintenance (TM) of the compressor compartment according to the regulations. It is necessary to configure the refrigeration controller.

24	Техническое обслуживание «Холодильник витринный "Everest" со стеклянной дверью» / Technical maintenance of "Display refrigerator with a glass door(2100*1350*760mm) "	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Холодильный шкаф не включается. При попытке включения срабатывает автомат защиты в щитовой Предполагаемый дефект: После проведения комплексной диагностики было выявлено следующее, а именно: Короткое замыкание обмоток мотор-компрессора. Вероятная причина: отсутствие регламентированного технического обслуживания (чистка конденсатора от пыли и жировых отложений) Заключение Комиссии: 1. Необходимо произвести замену неисправного мотор-компрессора, с последующим вакуумированием и заправкой хладагентом R404A 2. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. Malfunction Description: 1. The refrigerator cabinet does not turn on. When attempting to turn it on, the circuit breaker trips in the electrical panel. Suspected Defect: After conducting a comprehensive diagnostic, the following was identified: Short circuit in the windings of the motor-compressor. Probable cause: lack of regular technical maintenance (cleaning the condenser from dust and grease). Commission's Conclusion: 1. It is necessary to replace the faulty motor-compressor, followed by vacuuming and charging with refrigerant R404A. 2. It is necessary to perform technical maintenance (TM) of the compressor compartment according to the regulations. It is necessary to configure the refrigeration controller.
	Сложный ремонт «Холодильник витринный "Everest" со стеклянной дверью» / Complex repair of «Display refrigerator with a glass door(2100*1350*760mm)»	шт./pcs	1	
25	Техническое обслуживание « Шкаф холодильный низкотемпературный» / Technical maintenance of " Makeline (refrigerating table) (700*690*2050mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объема рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. Failure to maintain the set temperature. Suspected Defect: It is necessary to perform technical maintenance (TM) of the compressor compartment according to the regulations. It is necessary to configure the refrigeration controller.
26	Техническое обслуживание Шкаф холодильный "Polair" CM-107- S / Technical maintenance of Refrigerator "Polair" (1950*850*700мм)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объема рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. Failure to maintain the set temperature. Suspected Defect: It is necessary to perform technical maintenance (TM) of the compressor compartment according to the regulations. It is necessary to configure the refrigeration controller.
27	Техническое обслуживание «Шкаф холодильный ШХс-0,7» / Technical maintenance of «Cooling box (740*820*2050mm)»	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объема рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. Failure to maintain the set temperature. Suspected Defect: It is necessary to perform technical maintenance (TM) of the compressor compartment according to the regulations. It is necessary to configure the refrigeration controller.
28	Техническое обслуживание «Шкаф холодильный низкотемпературный ШХн-1,4» / Technical maintenance of " Makeline (refrigerating table) "	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объема рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained. Suspected Defect: Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
29	Техническое обслуживание « Шкаф холодильный R700MS » / Technical maintenance of " Cooling box (800*725*1980mm) "	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объема рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained. Suspected Defect: Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.

38	Техническое обслуживание « Шкаф-стол холодильник» / Technical maintenance of " Refrigerator table (1500*850*600mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained. Suspected Defect: Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
39	Техническое обслуживание « Шкаф холодильный "Polair" CB114-S » / Technical maintenance of " Refrigerator "Polair" (1950*850*1400мм) "	шт./pcs	1	Описание неисправности: Находится в нерабочем состоянии Предполагаемый дефект: 1. Не работает контроллер температуры Не работает электрический двигатель конденсатора, в количестве 1(один) шт. 2. Не работает электричество двигатель испарителя, в количестве 1(один) шт. 3. Не работает холодильный компрессор (потеря холодо производительности), в количестве 1(один) шт. Нарушен монтаж электрической схемы 4. Заклинивание магнитного пускателя, в количестве 1(один) штук Заключение Комиссии: Заменить все вышедшие и строя или отсутствующие комплектующие и детали на новые согласно заводским тех.параметрам. Необходимо заменить нижний пластиковый бампер на новый. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Not in working condition. Suspected Defect: 1. Temperature controller is not working. Condenser electric motor is not working, quantity 1 (one). 2. Evaporator electric motor is not working, quantity 1 (one). 3. Refrigeration compressor is not working (loss of cooling capacity), quantity 1 (one). Electrical wiring is damaged. 4. The magnetic starter is seized, quantity 1 (one) piece. Commission's Conclusion: Replace all failed or missing components and parts with new ones according to factory specifications. The lower plastic bumper must be replaced with a new one. Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
	Сложный ремонт « Шкаф холодильный "Polair" CB114-S» / Complex repair of " Refrigerator "Polair" (1950*850*1400мм) "	шт./pcs	1	
40	Техническое обслуживание « Шкаф холодильный R 1400 MS» / Technical maintenance of "Refrigerator Cabinet R1400MS for drinks" No. 1	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. 2.Отсутствует поддержание заданной температуры. 3. Сломан нижний пластиковый бампер Заключение Комиссии: 1. Необходимо заменить нижний пластиковый бампер на новый. 2. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. 3.Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: 1. Poor cooling of the working chamber volume. 2. Failure to maintain the set temperature. 3. The lower plastic bumper is broken. Commission's Conclusion: 1. The lower plastic bumper must be replaced with a new one. 2. Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. 3. Adjustment of the refrigeration controller is required.
	Сложный ремонт « Шкаф холодильный R 1400 MS» / Complex repair of " Cooling box (1600*725*1980 mm)"	шт./pcs	1	
	Техническое обслуживание « Шкаф холодильный R 1400 MS» / Technical maintenance of " Cooling box (1600*725*1980 mm)"	шт./pcs	1	Описание неисправности: 1. Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. 2. Отсутствует поддержание заданной температуры. 3. Сломан нижний пластиковый бампер Предполагаемый дефект:

41	Сложный ремонт « Шкаф холодильный R 1400 MS» /Complex repair of " Cooling box (1600*725*1980 mm)"	шт./pcs	1	1. Сломан нижний пластиковый бампер. 2. Стоит неработающий китайский таймер времени вместо оригинального электронного контроллера температуры. 3. Не работает электрический двигатель конденсатора, в количестве 1(один) шт. 4. Не работает электрический двигатель испарителя, в количестве 1(один) шт. 5. Не работает холодильный компрессор (потеря холода производительности), в количестве 1(один) шт. 6. Нарушен монтаж электрической схемы 7. Заклинивание магнитного пускателя, в количестве 1(один) шт Заключение Комиссии: 1. Заменить все вышедшие и строя или отсутствующие комплектующие и детали на новые согласно заводским тех.параметрам. 2. Необходимо заменить нижний пластиковый бампер на новый. 3. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. 4. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: 1. Poor cooling of the working chamber volume. 2. The set temperature is not maintained. 3. The lower plastic bumper is broken. Suspected Defect: 1. The lower plastic bumper is broken. 2. A non-functional Chinese timer is installed instead of the original electronic temperature controller. 3. The condenser electric motor is not working, quantity 1 (one). 4. The evaporator electric motor is not working, quantity 1 (one). 5. The refrigeration compressor is not working (loss of cooling capacity), quantity 1 (one). 6. The electrical wiring is damaged. 7. The magnetic starter is seized, quantity 1 (one) piece. Commission's Conclusion: Replace all failed or missing components and parts with new ones according to factory specifications. The lower plastic bumper must be replaced with a new one. Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations.
42	Техническое обслуживание «Холодильная камера KXH-6,6 (с моноблоком ALS117)» / Technical maintenance of " Cooling chamber (1960*1960*2200) "Ariada" "	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained. Suspected Defect: Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
43	Техническое обслуживание «Холодильная камера KXH-6,6 (с моноблоком ALS117)» /Technical maintenance of " Cooling chamber (1960*1960*2200) "Ariada" "	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained. Suspected Defect: Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
44	Техническое обслуживание «Компрессорно-конденсаторный агрегат. Пр-во Турция» / Technical maintenance of " Compressor and condenser unit. Made in Turkey Frigocraft KTY-90-S12-42Y, FY4 Split Unit 17926 R"	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained. Suspected Defect: Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
	Техническое обслуживание Холодильная камера №1 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 1 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры по причине некорректной работы контроллера температуры. Необходимо произвести замену контроллера на исправный

45	Сложный ремонт Холодильная камера №1 / Complex repair of Refrigeration Chamber No. 1 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Заключение комиссии: необходимо произвести замену контроллера на исправный с аналогичными тех. характеристиками. необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained due to incorrect operation of the temperature controller. The controller needs to be replaced with a working one. Commission's Conclusion: The controller needs to be replaced with a working one with similar technical characteristics. Technical maintenance (TM) of the compressor compartment is required according to the regulations. The refrigeration controller needs to be adjusted.
46	Техническое обслуживание Холодильная камера №2 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 2 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры по причине некорректной работы контроллера температуры. Необходимо произвести замену контроллера на исправный / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained due to incorrect operation of the temperature controller. The controller needs to be replaced with a working one.
	Сложный ремонт Холодильная камера №2 / Complex repair of Refrigeration Chamber No. 2 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену контроллера на исправный с аналогичными тех. характеристиками. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Commission's Conclusion: The controller must be replaced with a functional one with similar technical specifications. Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. The refrigeration controller must be configured.
47	Техническое обслуживание Холодильная камера №3 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 3 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры по причине некорректной работы контроллера температуры. Необходимо произвести замену контроллера на исправный / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained due to incorrect operation of the temperature controller. The controller needs to be replaced with a working one.
	Сложный ремонт Холодильная камера №3 / Complex repair of Refrigeration Chamber No. 3 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену контроллера на исправный с аналогичными тех. характеристиками. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Commission's Conclusion: It is necessary to replace the controller with a functional one with similar technical characteristics. Technical maintenance (TM) of the compressor compartment is required according to the regulations. It is necessary to adjust the refrigeration controller.
48	Техническое обслуживание Холодильная камера №4 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 4 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры по причине некорректной работы контроллера температуры. Необходимо произвести замену контроллера на исправный
	Сложный ремонт Холодильная камера №4 / Complex repair of Refrigeration Chamber No. 4 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену контроллера на исправный с аналогичными тех. характеристиками. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained due to incorrect operation of the temperature controller. It is necessary to replace the controller with a functional one. Commission's Conclusion: It is necessary to replace the controller with a functional one with similar technical characteristics. It is necessary to perform technical maintenance (TM) of the compressor compartment according to the regulations. It is necessary to adjust the refrigeration controller.
49	Техническое обслуживание Холодильная камера №5 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 5 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры по причине некорректной работы контроллера температуры. Необходимо произвести замену контроллера на исправный
	Сложный ремонт Холодильная камера №5 / Complex repair of Refrigeration Chamber No. 5 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену контроллера на исправный с аналогичными тех. характеристиками. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained due to incorrect operation of the temperature controller. The controller needs to be replaced with a working one. Commission's Conclusion: The controller must be replaced with a functional one with similar technical characteristics. Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
	Техническое обслуживание Холодильная камера №6 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 6 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры по причине некорректной работы контроллера температуры. Необходимо произвести замену контроллера на исправный

50	Сложный ремонт Холодильная камера №6 / Complex repair of Refrigeration Chamber No. 6 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	заключение комиссии: необходимо произвести замену контроллера на исправный с аналогичными тех. характеристиками. необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained due to incorrect operation of the temperature controller. The controller needs to be replaced with a working one. Commission's Conclusion: The controller needs to be replaced with a functional one with similar technical characteristics. Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. The refrigeration controller needs to be adjusted.
51	Техническое обслуживание Холодильная камера №7 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 6 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры по причине некорректной работы контроллера температуры. Необходимо произвести замену контроллера на исправный Заключение Комиссии: Необходимо произвести замену контроллера на исправный с аналогичными тех. характеристиками. Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained due to incorrect operation of the temperature controller. The controller needs to be replaced with a functional one. Commission's Conclusion: The controller needs to be replaced with a functional one with similar technical characteristics. Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. The refrigeration controller needs to be adjusted.
	Сложный ремонт Холодильная камера №7 / Complex repair of Refrigeration Chamber No. 7 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	
52	Техническое обслуживание Холодильная камера №8 / Technical maintenance of Refrigeration Chamber No. 8 (ЛАГЕРЬ Hyundai)	шт./pcs	1	Описание неисправности: Плохое охлаждение объёма рабочей камеры. Отсутствует поддержание заданной температуры Предполагаемый дефект: Необходимо произвести техническое обслуживание (ТО) агрегатного отсека согласно регламенту. Необходимо произвести настройку холодильного контроллера. / Malfunction Description: Poor cooling of the working chamber volume. The set temperature is not maintained. Suspected Defect: Technical maintenance (TM) of the compressor unit compartment is required according to the regulations. Adjustment of the refrigeration controller is required.
Итого:			87	
№	Наименование используемых запасных частей и материалов / Name of spare parts and materials used.			
1	ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 / Heating element (TEN) V3-245 А 8.5/9.0 R 230	шт./pcs	4	
2	Прокладка КПЭМ – 60.01.00.002 / Gasket KPEM - 60.01.00.002	шт./pcs	4	
3	ТЭН 336-С-10/4,0 Т 230 / Heating element (TEN) 336-С-10/4.0 Т 230	шт./pcs	3	
4	Терморегулятор EGO 55.13059.220, Т270°С / Thermostat EGO 55.13059.220, Т270°С	шт./pcs	10	
5	Эл.конфоркаКЭТ-0,12 / Electric hotplate KET-0.12	шт./pcs	30	
6	Переключатель GOTТАК 840511К / Switch GOTТАК 840511К	шт./pcs	34	
7	Контрпетля левая ЭП4-4-03.03.000СБ / Left counter-hinge EP4-4-03.03.000SB	шт./pcs	1	
8	Контрпетля правая ЭП4-4-03.03.000-01СБ / Right counter-hinge EP4-4-03.03.000-01SB	шт./pcs	1	
9	Петля ЭП4-4-02.03.000СБ / Hinge EP4-4-02.03.000SB	шт./pcs	2	
10	Профиль для духового шкафа / Profile for oven	шт./pcs	2	
11	Панель нижняя (FR14M.040.020) / Bottom panel (FR14M.040.020)	шт./pcs	2	
Итого:			93	
Всего				

Основные условия. / The main requirement.

Услуги ,указанная в коммерческом предложении, должна содержать все расходы Исполнителя, / The price point out in the commercial proposal must contain requirements for the quality of the completed service

Исполнитель должен предоставить услуги в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а также с соблюдением требований безопасности и охраны труда.

требование к безопасности выполняемого услуга / safety requirements for the service performed.

- Услуги не должны представлять опасности для жизни и здоровья работникам. / The services should not cause the harmfulness to the health of the workers.
- Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с регламентом, установленным производителем оборудования, и требованиями настоящего технического задания.
- Исполнитель обязан обеспечить сохранность оборудования и соблюдение правил эксплуатации при ремонте и обслуживании / The contractor is obliged to ensure the preservation of the equipment and compliance with operating rules during maintenance and
- Сроки выполнения планового обслуживания и ремонта согласовываются заранее. / The deadlines for scheduled maintenance and repairs shall be agreed upon in advance.
- В случае выявления дополнительных неисправностей подрядчик обязан немедленно уведомить заказчика. / In case additional faults are detected, the contractor must immediately notify the client.

- Заказчик оставляет за собой право контроля и проверки качества выполненных работ. / The client reserves the right to control and inspect the quality of the completed work.
- Проживание и питание исполнителей обеспечивается заказчиком на период выполнения работ. / Accommodation and meals for the contractors are provided by the client for the duration of the work.

- к объему предоставления гарантий качества / to the scope of quality assurance

- Исполнитель должен предоставить гарантию на выполненные ремонтные работы и замененные запасные части сроком не менее 1 год / The contractor must provide a warranty on the completed repair work and replaced spare parts for a period of no less
- Исполнитель несёт ответственность за качество и своевременность выполнения работ. / The contractor is responsible for the quality and timely completion of the work.

- к сроку устранения дефектов / to the date of elimination of defects

Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 10 календарных дней. /The deadline for the elimination of defects from the moment of receipt of the notification on the detection of defects

Адрес: Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан, Кунградский район, посёлок Акчолак. / Address: Republic of Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Kungrad rayon, Akcholak village.